



MICRO~flex AC CURRENT PROBES

ACP 1000
ACP 1005



Operating Instructions

Order Reference

Order No.

| | | |
|------------|---------------------------|------------|
| ACP 1000/2 | 50mm (2inch) Probe | P-06.600.6 |
| ACP 1000/3 | 70mm (3inch) Probe | P-06.600.7 |
| ACP 1000/4 | 100mm (4inch) Probe | P-06.600.8 |
| ACP 1005/2 | 50mm (2inch) Probe | P-06.600.9 |
| ACP 1005/3 | 70mm (3inch) Probe | P-06.601.0 |
| ACP 1005/4 | 100mm (4inch) Probe | P-06.601.1 |

Thank you for buying this product.
For safety reasons and optimum use of this instrument
read through the operating instructions very carefully.

Table of Contents

| | | |
|----------|-----------------------------|-----------|
| 1 | SAFETY | 2 |
| 2 | INTRODUCTION | 4 |
| 3 | SPECIFICATIONS | 5 |
| 4 | OPERATION | 8 |
| 4.1 | BATTERY INSTALLATION | 8 |
| 4.2 | EXTERNAL POWER SUPPLY | 9 |
| 4.3 | MEASURING CURRENT | 9 |
| 4.4 | OPERATION..... | 10 |
| 4.5 | BATTERY STATUS | 10 |
| 5 | MAINTENANCE | 11 |
| 6 | WARRANTY | 11 |



1. SAFETY

The following symbols appear on the products:



Attention! Refer to Manual



Double/Reinforced Insulation



Do not apply around or remove from HAZARDOUS LIVE conductors without additional protective means. "Additional protective means" can be de-energizing the circuit or wearing protective clothing suitable for high voltage work.



Do not dispose of this product as unsorted municipal waste. Contact a qualified recycler for disposal.



Complies with the relevant European standards.



Underwriters Laboratory Inc. recognized component.



Read all instructions completely before using this product.

To avoid electric shock:

- Use caution during installation and use of this product; high voltages and currents may be present in circuit under test.
- This product must be used only by qualified personnel practising applicable safety precautions.
- Do not install this product on live conductors.
- Always de-energise circuit under test before installing flexible measuring head. Always inspect the electronics unit, connecting cable, and flexible probe for damage before using this product.
- Do not use product if damaged.
- Always connect electronics unit to display device before installing the flexible measuring head.
- Never change batteries while measurement head is installed on conductor.
- Never connect or disconnect the external power supply while the measurement head is installed on a conductor.
- Never connect the output to any equipment with a common mode voltage to earth greater than 30 Volts.
- Always wear protective clothing and gloves if hazardous live parts are present in the installation where the measurement is carried out.
- If the probe is used in a manner not specified by the manufacturer the protection provided by the equipment may be impaired.

2. INTRODUCTION

The ACP 1000 and ACP 1005 are AC current probes utilising Rogowski principle. They can be used to measure AC current up to 1000A, when used with oscilloscopes, recorders or data loggers. The flexible probe allows current measurements on conductors that are hard to reach.

The probes provide a 1V full scale AC output proportional to the current being measured with three selectable ranges.

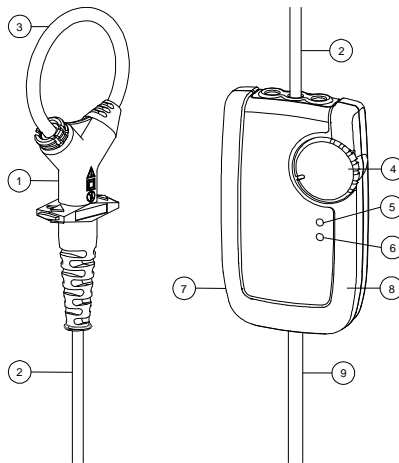


Fig 1

1. Probe Coupling
2. Probe Output Cable
3. Flexible Current Probe
4. Power On / Range Switch
5. RED LED – Overload
6. ORANGE LED – Low Battery
7. External Power Supply Input (ACP 1005)
8. Integrator Housing
9. Output Cable

3. SPECIFICATIONS

| | |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Measuring ranges | 10A / 100A / 1000A AC |
| Output sensitivity | 100mV / 10mV / 1mV per A (AC coupled) |
| Accuracy (45-65Hz) | $\pm 1\%$ of reading $\pm 0.1A$ 10/100A ranges $\pm 1\%$ of reading $\pm 1A$ 1000A range |
| Minimum load | 100k Ω for specified accuracy |
| Frequency range (-2dB) | 20Hz to 20kHz (ACP 1000) 20Hz to 100kHz (ACP 1005) |
| Phase (45-65Hz) | $< \pm 1^\circ$ |
| Position sensitivity | $\pm 2.5\%$ of reading |
| External field | $\pm 0.25\%$ of range with cable $>200\text{mm}$ (8") from the probe |
| Noise (ACP 1000) | 0.08A (10A/100A/1000A range) |
| Noise (ACP 1005) | 0.03A / 0.075A / 0.075A (10A/100A/1000A range) |
| Temperature coeff. | $\pm 0.15\%$ of reading/ $^\circ\text{C}$ |
| Power supply (ACP 1005 only) | Two AA MN1500 LR6 alkaline batteries or an external power supply (+3V/100mA) |
| Battery life | 1000 hours typical ACP 1000 150 hours typical ACP 1005 |
| External Power | Via 2.1mm (0.08") mini power connector |
| Low battery | Indicated by an orange LED |
| Overload | Indicated by a red LED |

Enclosure

| | |
|----------------------|----------------------------------------------------|
| Material | ARNITE, UL94 V0 |
| Degree of Protection | IP40 (not certified by UL) |
| Dimensions | 110 (l) x 65 (w) x 23 (d) mm |
| Output (ACP 1005) | 0.5m coax cable terminated with a safety BNC or |
| Output (ACP 1000) | 0.5m coax cable terminated with a safety 4mm plugs |

Probe

Probe aperture diameters 50mm (2 inches), double insulated
70mm (3 inches), double insulated
100mm (4 inches), double insulated

Probe cable diameter 6mm (0.24 inches)

Output cable 2m (78.7inches), probe to integrator

Material Alcryn, ARNITE, SANTOPRENE

Degree of Protection IP50 (not certified by UL)

General Characteristics

Operating temp. -20°C to +65°C (-4°F to +149°F)

Storage temp. -40°C to +75°C (-40°F to +167°F)

Operating humidity 15% to 85% (non-condensing)

Safety standards EN 61010-1:2001
EN 61010-031:2002 +A1 :2008
EN 61010-2-032:2002

EMC EN 61326-2-2:2006


1000 V_{RMS}, Category III, 600 V_{RMS}, Category IV, Pollution Degree 2
(Probe and Integrator)

30V maximum between output and earth


ROHS and WEEE compliant

Rated for continuous use

ACP 1000 I * f De-rating Curve

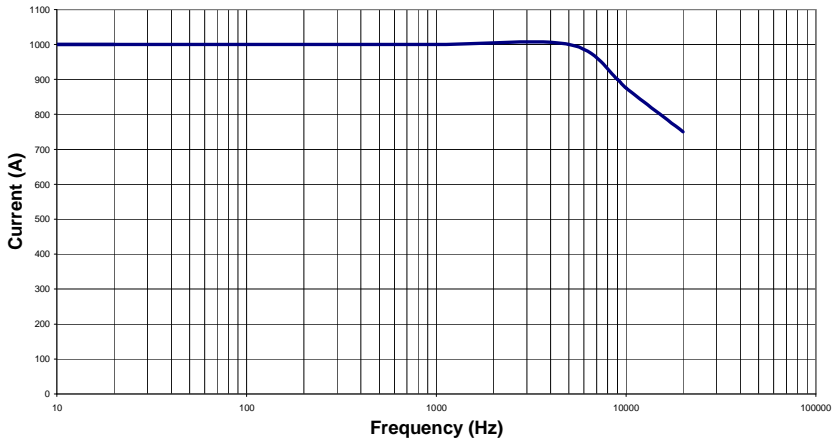

ACP 1005 I * f De-rating Curve

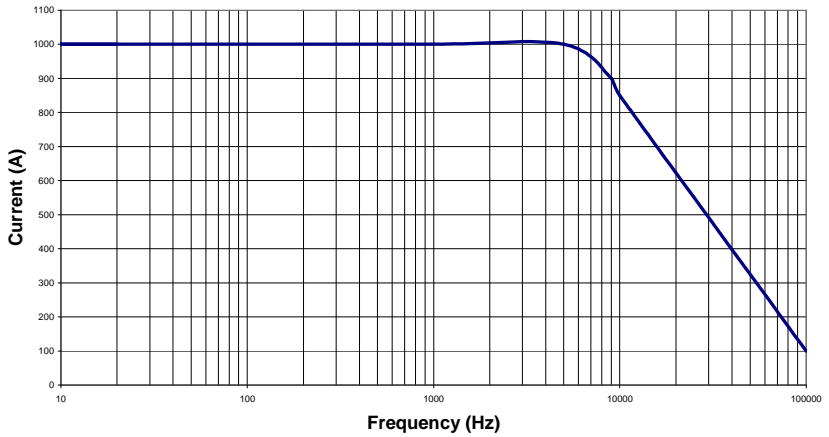

4. OPERATION

4.1 BATTERY INSTALLATION



Never replace batteries with flexible measuring head installed on conductor to be tested or output connected to a display device.

Never operate the unit without the battery cover fitted.

The ACP 1000 and ACP 1005 require two AA MN1500 LR6 alkaline batteries for operation. The battery compartment is accessed from the rear of the electronics enclosure.

Battery status is indicated by an orange LED on the front of the integrator module. This LED will flash one time when the unit is switched ON. The length of time the LED is lit will increase as battery life decreases. Continuous lighting of LED indicates low battery and requires batteries to be replaced.


Should you suspect a depleted battery or the low battery LED blinking, proceed as follows.

1. Turn "OFF" all power to the unit and measurement circuits.
2. Set the probe selector switch to the "OFF" position.
3. Remove the flexible current probe from around the conductor of your measurement circuit. Disconnect the output from the display unit.
4. Rotate the battery lock screw (1/4 turn) until it aligns with the unlock symbol. The battery cover can now be removed.
5. Install the replacement batteries into the battery holder.
6. Replace the battery cover and turn the battery lock until it aligns with the lock symbol.

4.2 EXTERNAL POWER SUPPLY

An optional external power supply can be used with the ACP 1005. The requirements are a stabilised 3VDC supply with a minimum current output of 100mA. The supply is to be terminated with a 2.1mm/5.5mm (0.08"/0.219") power connector (centre negative).

The unit is to be externally powered by a UL Listed ITE Limited Energy Power Supply only.

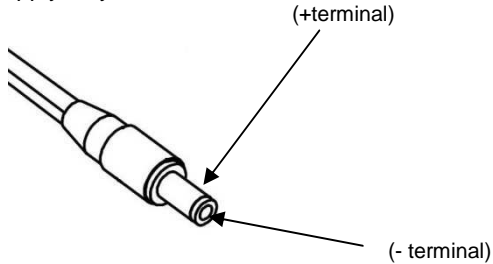

4.3 MEASURING CURRENT



Read safety section of instructions before operating this product.



Ensure conductor to be tested is de energised

Connect the output of the electronics to the input of an oscilloscope or other data recording device.




The flexible current probe is not for use on conductors with a potential of over 1000V.

Wrap the flexible probe around the conductor to be tested, close coupling. Energise the circuit under test. Locate the coupling away from nearby conductors.



Always use appropriate equipment for personal protection. Do not use the flexible current probe to measure bare conductors unless wearing protective clothing suitable for high voltage work.

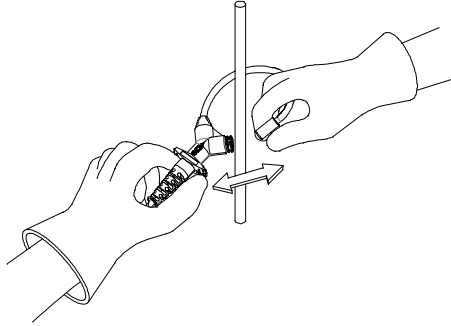

4.4 OPERATION

To activate unit, move the rotary switch from the “off” position to the required measuring range. If the value of current being measured is unknown, first select the highest range and then reduce accordingly.

4.5 BATTERY STATUS

Battery status is indicated by an orange LED on the front of the integrator module. This LED will flash one time when the unit is switched ON. The length of time the LED is lit will increase as battery life decreases. Continuous lighting of LED indicates low battery and requires batteries to be replaced.

5. MAINTENANCE



Do not use ACP 1000 or ACP 1005 if damaged.

Always inspect the integrator unit, connecting cable, and flexible probe for damage before use.

To avoid electric shock, keep the ACP clean and free of surface contamination.

Use Isopropyl alcohol to clean the electronics unit and the probe

Make sure the flexible probe, connecting cable, and electronics enclosure are dry before further use.

6. WARRANTY

Your **ACP 1000 and ACP 1005** are guaranteed for one year from the date of purchase against defective material or workmanship. If the unit fails during the warranty period, we shall at our discretion, repair or replace it with a new or reconditioned unit provided we are satisfied that the failure is due to defective material or workmanship. To make a claim under warranty, the probe should be returned to us, postage prepaid, with a description of the defect. The use of a battery or external power supply, other than that specified invalidates this warranty.

Goods alleged by the buyer to be defective shall not form the subject of any claim for injury, loss, damage, or any expense howsoever incurred whether arising directly or indirectly from such alleged defects other than death or personal injury resulting from the seller's negligence.

No condition is made or to be implied nor is any warranty given or to be implied as to the life or wear of goods supplied or that they will be suitable for any particular purpose or for use under specific conditions, notwithstanding that such purpose or conditions may be made known to the seller.

**GMC-I PROSyS
1 Potter Place
Skelmersdale
Lancashire
WN8 9PH
UNITED KINGDOM**

**Tel. +44 (0)1695 567280
Fax +44 (0)1695 567299
e-mail: sales@i-prosys.com**

www.i-prosys.com

Micro-flex ACP1000_ ACP1005 English Rev 1.0



MICRO~flex SONDES DE COURANT CA

ACP 1000
ACP 1005



Notice d'utilisation

Référence de commande

N° commande

| | | |
|------------|-----------------------------|------------|
| ACP 1000/2 | 50 mm (2 pouces) sonde..... | P-06.600.6 |
| ACP 1000/3 | 70 mm (3 pouces) sonde..... | P-06.600.7 |
| ACP 1000/4 | 100mm (4 pouces) sonde..... | P-06.600.8 |
| ACP 1005/2 | 50 mm (2 pouces) sonde..... | P-06.600.9 |
| ACP 1005/3 | 70 mm (3 pouces) sonde..... | P-06.601.0 |
| ACP 1005/4 | 100mm (4 pouces) sonde..... | P-06.601.1 |

Nous vous remercions d'avoir fait le choix de ce produit.
Veuillez lire cette notice d'utilisation très attentivement pour des raisons de sécurité et une utilisation optimale de cet instrument.

Sommaire

| | | |
|----------|----------------------------------------|-----------|
| 1 | SECURITE..... | 2 |
| 2 | INTRODUCTION | 4 |
| 3 | SPECIFICATIONS TECHNIQUES | 5 |
| 4 | FONCTIONNEMENT | 8 |
| 4.1 | MIS EN PLACE DES PILES | 8 |
| 4.2 | BLOC D'ALIMENTATION EXTERNE..... | 9 |
| 4.3 | MESURE D'INTENSITE | 9 |
| 4.4 | FONCTIONNEMENT | 10 |
| 4.5 | ETAT DES PILES | 10 |
| 5 | MAINTENANCE | 11 |
| 6 | GARANTIE | 11 |



1. SECURITE

Les symboles suivants apparaissent sur les produits :



Attention ! Se référer au manuel



Double isolation / isolation renforcée



Ne pas l'appliquer autour de conducteurs sous TENSION DANGEREUSE ni la retirer de ces conducteurs sans moyens de protection supplémentaires. On entend par « moyens de protection supplémentaires » la mise hors tension du circuit ou le port d'une tenue de protection adaptée aux interventions sous haute tension.



Ne pas éliminer ce produit parmi les déchets municipaux. Contacter un centre de recyclage qualifié pour sa mise au rebut



Conformes aux normes européennes pertinentes.



Composant homologué UL (Underwriters' Laboratory Inc.).



Lisez l'ensemble des instructions en entier avant d'utiliser ce produit.


Pour éviter une électrocution :

- Soyez très prudent pendant le montage et l'utilisation de ce produit ; des tensions et des courants élevés peuvent circuler dans le circuit électrique à contrôler.
- Seul, un personnel qualifié prenant les mesures de sécurité correspondantes est autorisé à utiliser ce produit.
- Le port d'une tenue et de gants de protection est exigé.
- Ne pas installer ce produit sur des conducteurs sous tension.
- Avant l'installation de la tête de mesure flexible, il faut toujours mettre le circuit de courant à contrôler hors tension. Avant d'utiliser le produit, vérifier toujours l'absence d'endommagements sur le bloc électronique, le câble de raccordement et la sonde flexible.
- Ne pas utiliser un produit défectueux.
- Avant d'installer la tête de mesure flexible, toujours raccorder le bloc électronique à l'afficheur.
- Ne jamais remplacer les piles quand la tête de mesure est montée sur un conducteur.
- Ne jamais connecter ou déconnecter l'alimentation en tension externe quand la tête de mesure est montée sur un conducteur.
- Ne jamais connecter la sortie d'aucun équipement ayant une tension de mode commun à la terre supérieure à 30 volts.
- Toujours porter une tenue de protection et des gants si l'installation où la mesure est réalisée comporte des éléments sous tension dangereuse.
- Si la sonde est utilisée d'une manière non spécifiée par le fabricant, la protection fournie par l'équipement peut être altérée.

2. INTRODUCTION

Les sondes ACP 1000 / ACP 1005 sont des sondes pour courant CA appliquant le principe de Rogowski. Elles servent à mesurer le courant CA jusqu'à 1000 A maximum, en liaison avec des oscilloscopes, des enregistreurs et des enregistreurs de données. La sonde flexible permet de mesurer des courants sur des conducteurs difficiles d'accès.

Les sondes délivrent une tension 1 V CA pleine échelle, proportionnelle à l'intensité à mesurer selon trois gammes qui se sélectionnent à l'aide d'un sélecteur rotatif robuste.

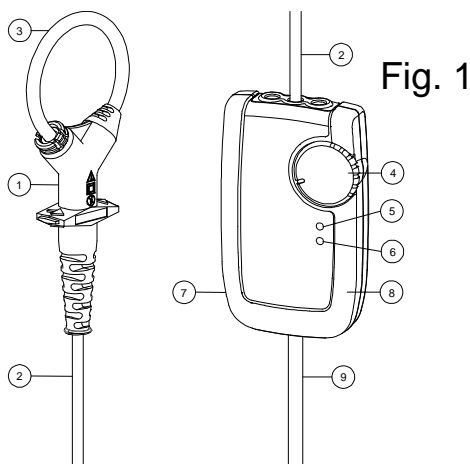

1. Connecteur de la sonde
2. Câble de sortie de la sonde
3. Sonde de courant flexible
4. MARCHE/ARRET / sélecteur de gamme
5. LED ROUGE – surcharge
6. LED ORANGE – faible charge des piles
7. Entrée de bloc d'alimentation externe (ACP 1005)
8. Boîtier intégrateur
9. Câble de sortie

3. SPECIFICATIONS TECHNIQUES

| | |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gammes de mesure | 10 A / 100 A / 1000 A CA |
| Sensibilité à la sortie | 100 mV / 10 mV / 1 mV par A (couplée AC) |
| Précision (45-65Hz) | ± 1% de la lecture ± 0,1A gammes 10/100 A ± 1% de la lecture ± 1A gammes 1000 A |
| Charge minimale | 100 kΩ pour la précision spécifiée |
| Gamme de fréquence | ACP 1000 20 Hz à 20kHz (-2dB) ACP 1005 20 Hz à 100kHz (-2dB) |
| Phase (45-65Hz) | <± 1° |
| Sensibilité au positionnement | ± 2.5% de la lecture |
| Champ externe | ± 0.25% de gamme si écart câble-sonde >200 mm (8") de la sonde |
| Bruit (ACP 1000) | 0.08A (10A/100A/1000A gammes) |
| Bruit (ACP 1005) | 0.03A / 0.075A / 0.075A (10A/100A/1000A gammes) |
| Coeff. température | ± 0,15% de la lecture/ °C |
| Alimentation en tension (ACP 1005) | deux piles alcalines AA MN1500 LR6, ou bloc d'alimentation externe (+3 V/100 mA) |
| Durée de vie des piles | ACP 1000 1000 heures d'utilisation normale ACP 1005 150 heures d'utilisation normale |
| Bloc alimentation ext. | par mini-connecteur de puissance 2,1 mm (0.08") |
| Faible charge des piles | indiquée par une LED orange |
| Surcharge | indiquée par une LED rouge |
| Boîtier | |
| Matériau | ARNITE, UL94 V0 |
| Indice de protection | IP40 (not certified by UL) |
| Dimensions | 110 (L) x 65 (La) x 23 (H) mm |
| Connexion de sortie | câble coaxial de 0,5 m terminé par un connecteur mâles BNC de sécurité ou 4mm de sécurité |

Sonde

| | |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Diamètres d'ouverture de sonde | 50 mm (2 pouces), à double isolation 70 mm (3 pouces) à double isolation 100 mm (4 pouces) à double isolation |
| Diamètre de câble de sonde | 6 mm (0.24 pouces) nominal |
| Câble sortie de sonde | 2m (78.7 pouces), sonde vers intégrateur |
| Matériau | Alcryn, ARNITE, SANTOPRENE |
| Indice de protection | IP50 (not certified by UL) |

Caractéristiques générales

| | |
|------------------------|--------------------------------------|
| Température service | de -20°C à +65°C (de -4°F à +149°F) |
| Température stockage | de -40°C à +75°C (de -40°F à +167°F) |
| Humidité (fonctionnt.) | de 15% à 85% (sans condensation) |

| | |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Normes de sécurité | EN 61010-1:2001 EN 61010-031:2002 +A1:2008 EN 61010-2-032:2002 |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------|

| | |
|-----|--------------------|
| CEM | EN 61326-2-2 :2006 |
|-----|--------------------|


1000 VEFF, catégorie III, 600 VEFF, catégorie IV, degré de pollution 2 (sonde et intégrateur)

30V maximum entre sortie et terre


Conformes ROHS et WEEE

Classée pour service permanent

ACP 1000 I * f De-rating Curve

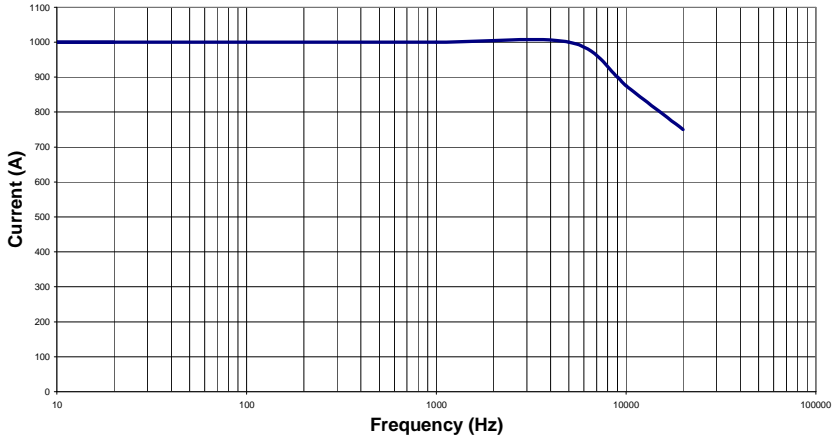

ACP 1005 I * f De-rating Curve

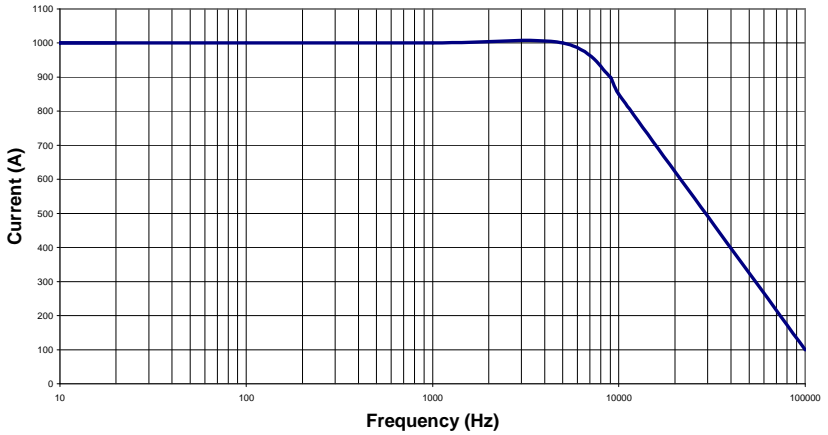

4. FONCTIONNEMENT

4.1 MISE EN PLACE DES PILES



Ne jamais remplacer les piles lorsque la tête de mesure flexible est montée sur un conducteur en cours de mesure ou si une sortie est connectée à un afficheur.

Ne jamais utiliser l'appareil si le couvercle du compartiment à piles n'est pas en place.

La sonde ACP 1000 / ACP 1005 nécessite deux piles alcalines AA MN1500 LR6 pour son fonctionnement. Le compartiment à piles est accessible depuis l'arrière du boîtier de l'électronique.

L'état des piles est indiqué par la LED orange sur la face avant du module intégrateur. Cette LED clignotera une fois à la mise en MARCHÉ de l'unité (ON). La durée d'extinction de la LED augmentera plus les piles s'affaibliront. Si la LED brille en permanence, la charge des piles est faible et il faut remplacer les piles.


Si les piles sont usées ou si la LED indiquant une charge faible clignote, procédez comme suit :

1. Coupez l'alimentation de l'unité (OFF) et tous les circuits de mesure.
2. Réglez le sélecteur de la sonde en position ARRET (OFF).
3. Retirez la sonde de courant flexible du pourtour du conducteur de votre circuit de mesure. Déconnectez la sortie de l'unité d'affichage.
4. Tournez d'1/4 de tour la vis fermant le compartiment à piles jusqu'à ce qu'elle soit dans l'alignement du symbole « Ouvert ». Vous pouvez maintenant enlever le couvercle.
5. Placez les piles de rechange dans le compartiment à piles.
6. Remplacez le couvercle puis tournez la vis de fermeture jusqu'à ce qu'elle soit dans l'alignement du symbole « Fermé ».

4.2 BLOC D'ALIMENTATION EXTERNE

Un bloc d'alimentation externe peut être utilisé avec la sonde ACP 1005. Il faut une alimentation stabilisée en 3V CC et une sortie de courant minimum de 100 mA. L'alimentation doit être équipée d'un connecteur de puissance de 2,1 mm/5,5 mm (0.08"/0.219"), centre négatif.

Cette unité ne doit être alimentée que par un bloc d'alimentation externe limité homologué (ITE Listé de UL).

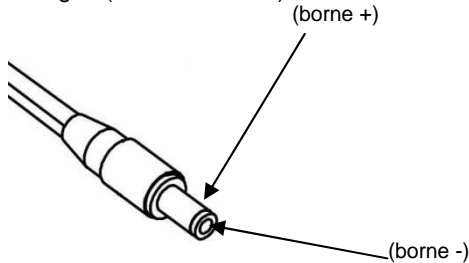

4.3 MESURE D'INTENSITE



Lire le chapitre sur les consignes de sécurité avant d'utiliser ce produit.



S'assurer que le conducteur à tester n'est pas sous tension

Relier la sortie de l'électronique à l'entrée d'un oscilloscope ou d'un autre appareil enregistreur de données.




Ne pas utiliser la sonde de courant flexible sur des conducteurs dont la tension est supérieur à 1000 V.

Enroulez la sonde flexible autour du conducteur à tester puis fermez le connecteur. Mettez le circuit à tester sous tension. Maintenez le connecteur à l'écart des conducteurs se trouvant à proximité.



Toujours utiliser un équipement de protection personnelle adéquat. Ne pas utiliser la sonde de courant flexible pour mesurer des conducteurs nus sans porter de tenue de protection adaptée aux interventions sous haute tension.

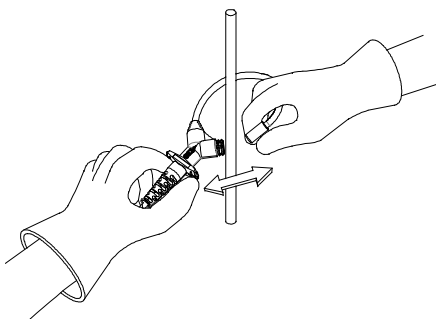

4.4 FONCTIONNEMENT

Pour activer l'appareil, tourner le sélecteur rotatif de la position OFF sur la gamme de mesure souhaitée. Si vous ne connaissez pas la valeur approximative du courant à mesurer, commencez par sélectionner la gamme la plus élevée puis réduisez en conséquence.

4.5 ETAT DES PILES

L'état des piles est indiqué par la LED orange sur la face avant du module intégrateur. Cette LED clignotera une fois à la mise en MARCHE de l'unité (ON). La durée d'extinction de la LED augmentera plus les piles s'affaibliront. Si la LED brille en permanence, la charge des piles est faible et il faut remplacer les piles.

5. MAINTENANCE



Ne pas utiliser la sonde ACP 1000 ou ACP 1005 si elle est endommagée.

Avant utilisation, vérifier toujours l'absence d'endommagements sur le module intégrateur, le câble de raccordement et la sonde flexible.

Pour éviter une électrocution, garder les sondes propres et sans salissures à leur surface.

Utiliser de l'alcool isopropanol pour nettoyer le bloc électronique et la sonde.

Vérifiez que la sonde flexible, le câble de raccordement et le boîtier de l'électronique sont secs avant une nouvelle utilisation.

6. GARANTIE

Votre sonde de courant CA est couverte par une garantie d'un an à partir de la date d'achat contre tout défaut de la pièce ou vice de fabrication. Si l'unité s'avère défectueuse au cours de la période de garantie, nous procéderons, à notre appréciation, soit à une réparation soit au remplacement de cette unité par une unité nouvelle ou révisée sous réserve que la défaillance soit due à un défaut de la pièce ou vice de fabrication. Pour faire valoir vos droits à garantie, veuillez nous renvoyer la sonde, en port payé, en décrivant la nature du défaut. L'utilisation de piles ou d'une alimentation en tension externe autres que celles spécifiées annulera la garantie.

Les biens allégués défectueux par l'acquéreur ne pourront être l'objet d'une revendication pour blessure, perte, dommage ou dépense de quelque nature que ce soit, directement ou indirectement consécutif aux défauts allégués, exception faite de la mort ou de préjudice à l'égard de la personne résultant de la négligence du vendeur.

Aucune condition n'est stipulée ou implicite et aucune garantie n'est donnée ou implicite concernant la durée de vie ou l'usure des produits fournis ou leur adéquation à une utilisation particulière ou sous conditions spécifiques, même si cette utilisation particulière ou ces conditions spécifiques ont été signalées au vendeur.

**GMC-I PROSyS
1 Potter Place
Skelmersdale
Lancashire
WN8 9PH
UNITED KINGDOM**

**Tel : +44 (0) 1695 567280
Fax : +44 (0)1695 567299
e-mail : sales@i-prosys.com**

www.i-prosys.com

Microflex ACP1000_ACP1005 French Rev 1.0

GMC-I  PROSYS

MICRO~flex AC Stromfühler

ACP 1000
ACP 1005



Bedienungsanleitung

Bestellbezeichnung

Bestell-Nr.

| | | |
|------------|------------------------------|------------|
| ACP 1000/2 | 50 mm (2") Stromfühler..... | P-06.600.6 |
| ACP 1000/3 | 70 mm (3") Stromfühler..... | P-06.600.7 |
| ACP 1000/4 | 100 mm (4") Stromfühler..... | P-06.600.8 |
| ACP 1005/2 | 50 mm (2") Stromfühler..... | P-06.600.9 |
| ACP 1005/3 | 70 mm (3") Stromfühler..... | P-06.601.0 |
| ACP 1005/4 | 100 mm (4") Stromfühler..... | P-06.601.1 |

Vielen Dank für den Kauf dieses Produktes!
Aus Gründen der Sicherheit und der bestmöglichen
Verwendung dieses Gerätes bitten wir Sie die
Bedienungsanleitung sorgfältig zu lesen.

Inhaltsverzeichnis

| | | |
|-----|------------------------------|----|
| 1 | SICHERHEITSHINWEISE..... | 2 |
| 2 | EINLEITUNG..... | 4 |
| 3 | TECHNISCHE DATEN..... | 5 |
| 4 | BEDIENUNG..... | 8 |
| 4.1 | BATTERIEN EINLEGEN..... | 8 |
| 4.2 | EXTERNE STROMVERSORGUNG..... | 9 |
| 4.3 | STROMMESSUNG..... | 9 |
| 4.4 | BEDIENUNG..... | 10 |
| 4.5 | BATTERIESTATUS..... | 10 |
| 5 | WARTUNG..... | 11 |
| 6 | GARANTIE..... | 11 |



1. SICHERHEITSHINWEISE

Die folgenden Symbole befinden sich auf den Produkten:



Achtung! Bedienungsanleitung beachten



Doppelte/Verstärkte Isolierung



Anbringen oder Entfernen des Produktes von STROMFÜHRENDEN Leitern nur mit zusätzlichen Schutzvorkehrungen.

“Zusätzliche Schutzvorkehrungen” können sein:

- Stromkreis strom- und spannungsfrei schalten
- Tragen von Schutzkleidung, die für Arbeit an Hochspannung geeignet ist



Das Gerät darf nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Weitere Informationen zur WEEE-Kennzeichnung finden Sie im Internet bei www.gossenmetrawatt.com unter dem Suchbegriff WEEE.



Erfüllt die Anforderungen der geltenden europäischen Richtlinien



Underwriters' Laboratory Inc. anerkannte Komponente



Lesen Sie, vor Verwendung dieses Produktes, alle Anweisungen vollständig.

Zur Vermeidung von elektrischem Schlag:

- Vorsicht beim Anbringen und Verwenden dieses Produktes; hohe Ströme und Spannungen können am Messkreis anliegen.
- Dieses Produkt darf nur von qualifiziertem Personal verwendet werden, unter Einhaltung geeigneter Schutzvorkehrungen.
- Tragen Sie bei Bedarf Schutzkleidung und Schutzhandschuhe.
- Bringen Sie dieses Produkt nicht an strom- oder spannungsführenden Leitern an.
- Schalten Sie den Messkreis immer spannungsfrei bevor Sie den flexiblen Messkopf anbringen. Überprüfen Sie immer das Elektronikgehäuse, das Verbindungskabel und den flexiblen Messkopf auf Beschädigung, bevor Sie das Produkt einsetzen.
- Verwenden Sie dieses Produkt nicht, wenn es beschädigt ist.
- Verbinden Sie immer zuerst die Elektronik mit dem Anzeigegerät, bevor Sie den flexiblen Messkopf anbringen.
- Tauschen Sie niemals die Batterien, während der Messkopf sich am Stromleiter befindet.
- Stecken Sie niemals die externe Stromversorgung ein oder entfernen Sie diese, solange sich der Messkopf am Stromleiter befindet.
- Schließen Sie niemals den Ausgang der Elektronik an ein Messgerät mit einer Gleichtaktspannung gegen Erde von größer als 30 Volt.
- Tragen Sie immer Schutzkleidung und Schutzhandschuhe, falls gefährliche Stellen in der Anwendung zugänglich sind, während Sie die Messung durchführen.
- Falls der Stromfühler in einer anderen Weise, als vom Hersteller beschrieben, eingesetzt wird, könnte der durch das Gerät vorgesehene Schutz beeinträchtigt werden.

2. EINLEITUNG

Die ACP 1000 und ACP 1005 sind AC Stromfühler, die auf dem Rogowski-Prinzip basieren. Sie können zur Wechselstrommessung bis zu 1000 A, falls Sie an ein geeignetes Oszilloskop, Aufzeichnungsgerät oder Datenlogger angeschlossen werden. Der flexible Messkopf ermöglicht eine Strommessung auch an schwer zugänglichen Stellen.

Der Stromfühler liefert ein Spannungsausgangssignal von 1V, das dem direkten Abbild des gemessenen Stroms entspricht. Dieser kann in drei einstellbaren Messbereichen abgebildet werden.

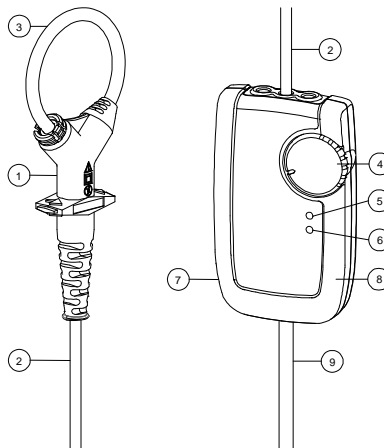


Bild 1

1. Messkopfverschluss
2. Verbindungskabel
3. Flexibler Messkopf
4. Drehrad Einschalten / Messbereichswahl
5. ROTE LED – Überstromanzeige
6. ORANGE LED – Niedriger Batteriestand
7. Eingang externe Stromversorgung (ACP 1005)
8. Elektronikgehäuse
9. Ausgangskabel

3. TECHNISCHE DATEN

| | |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Messbereiche | 10A / 100A / 1000A AC |
| Ausgangsempfindlichkeit | 100mV / 10mV / 1mV pro A (AC gekoppelt) |
| Genauigkeit (45-65Hz) | $\pm 1\%$ vom Messwert $\pm 0,1A$ 10/100A $\pm 1\%$ vom Messwert $\pm 1A$ 1000A |
| Minimale Last | 100k Ω für angegebene Genauigkeit |
| Frequenzbereich | ACP 1000 20Hz bis 20kHz (-2dB) ACP 1005 20Hz bis 100kHz (-2dB) |
| Phasenfehler | $<\pm 1^\circ$ (45-65 Hz) |
| Lageempfindlichkeit | $\pm 2.5\%$ vom Messwert |
| Externe Felder | $\pm 0.25\%$ vom Messbereich bei Abstand $>200\text{mm}$ (8") vom Messkopf |
| Rauschen (ACP 1000) | 0.08A (10A/100A/1000A range) |
| Rauschen (ACP 1005) | 0.03A / 0.075A / 0.075A (10A/100A/1000A range) |
| Temperaturkoeffizient | $\pm 0,15\%$ von Messwert / $^\circ\text{C}$ |
| Stromversorgung (ACP 1005) | Zwei AA MN1500 LR6 Alkali-Batterien, oder externe Versorgung (+3V/100mA) |
| Batterielebensdauer | ACP 1000 1000 Stunden (typisch) ACP 1005 150 Stunden (typisch) |
| Externe Stromversorgung | Mittels 2.1mm (0.08") Mini Netzgerätestecker |
| Niedriger Batteriestatus | Angezeigt durch orange LED |
| Überstrom | Angezeigt durch rote LED |
| Gehäuse | |
| Material | ARNITE, UL94 V0 |
| Schutzgrad | IP40 (not certified by UL) |
| Abmessungen | 110 (l) x 65 (w) x 23 (d) mm |
| Ausgangsanschlüsse | 0,5 m Koaxialkabel mit Sicherheits-BNC-Stecker 0,5 m Koaxialkabel mit Sicherheits-4mm-Stecker |


Messkopf

| | |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Öffnungsdurchmesser | 50 mm (2"), doppelt isoliert 70 mm (3"), doppelt isoliert 100 mm (4"), doppelt isoliert |
| Querschnitt des Messkopfes | 6 mm (0,24") |
| Verbindungskabel | 2m (78.7"), Messkopf zum Gehäuse |
| Material | Alcryn, ARNITE, SANTOPRENE |
| Schutzgrad | IP50 (not certified by UL) |


Allgemeine Angaben

| | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Betriebstemperatur | -20°C bis +65°C (-4°F bis +149°F) |
| Lagertemperatur | -40°C bis +75°C (-40°F bis +167°F) |
| Luftfeuchte | 15% bis 85% (nicht kondensierend) |
| Sicherheitsnormen | EN 61010-1:2001 EN 61010-031:2002 +A1 :2008 EN 61010-2-032:2002 |
| EMV | EN 61326-2-2 :2006 |
| 1000 V _{eff.} , Kategorie III, 600 V _{eff.} , Kategorie IV, Verschmutzungsgrad 2 (Messkopf und Gehäuse) | |
| 30V maximal zwischen Ausgang und Erde | |
| ROHS und WEEE konform | |
| Ausgelegt für Dauerbetrieb | |

ACP 1000 I * f De-rating Curve

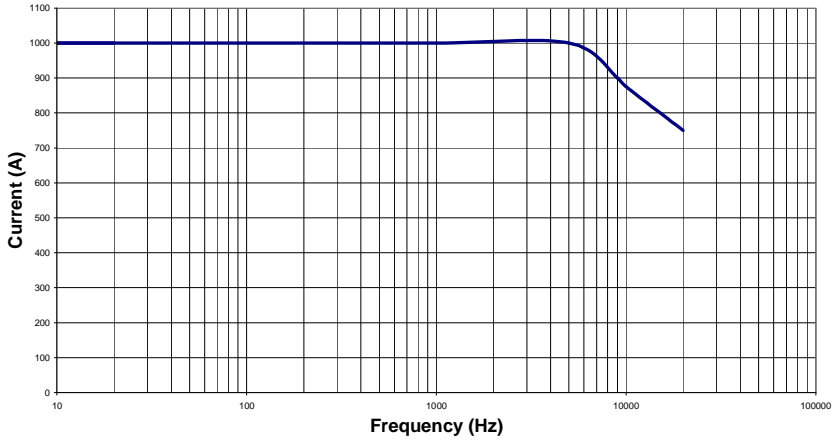

ACP 1005 I * f De-rating Curve

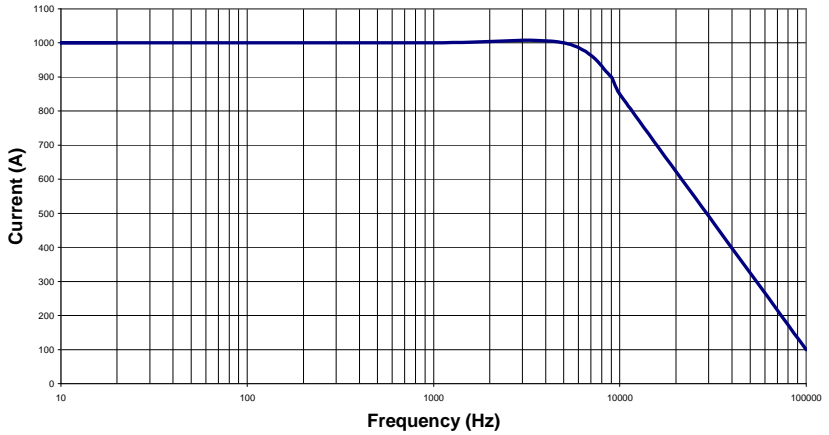

4. BEDIENUNG

4.1 BATTERIEN EINLEGEN



Niemals die Batterien austauschen, während sich der flexible Messkopf am stromführenden Leiter befindet oder der Ausgang mit einem Anzeigegerät verbunden ist.

Niemals das Gerät ohne Batteriefachdeckel verwenden.

Der ACP 1000 und ACP 1005 benötigen zum Betrieb zwei AA MN1500 LR6 Alkali-Batterien. Das Batteriefach ist über die Rückseite des Elektronikgehäuses zugänglich.

Der Batteriestatus wird über eine orange LED an der Vorderseite des Gehäuses angezeigt. Diese LED blinkt einmal beim Einschalten des Gerätes. Die Leuchtdauer der LED verlängert sich bei abnehmender Batterielebensdauer. Ein durchgehendes Leuchten der LED weist auf einen niedrigen Batteriestand hin und die Batterien müssen ausgetauscht werden.


Falls Sie vermuten, dass eine Batterie leer ist oder die orange LED blinkt, sollten Sie wie folgt vorgehen:

1. Schalten Sie alle Stromversorgungen zum Gerät und zum Messkreis ab.
2. Stellen Sie das Drehrad auf die Position "OFF" (Aus).
3. Entfernen Sie den flexiblen Messkopf vom Stromleiter Ihres Messkreises. Entfernen Sie den Ausgangsanschluss vom Anzeigegerät. Entfernen Sie das Kabel der externen Stromversorgung.
4. Drehen Sie die Batteriefachverriegelung (1/4 Umdrehung) bis diese auf das Symbol „unverriegelt“ zeigt. Der Batteriefachdeckel kann nun entfernt werden.
5. Legen Sie die neuen Batterien in die dafür vorgesehene Halterung.
6. Setzen Sie den Batteriefachdeckel wieder ein und drehen Sie die Verriegelung bis diese auf das Symbol „verriegelt“ zeigt.

4.2 EXTERNE STROMVERSORGUNG

Optional kann eine externe Stromversorgung mit ACP 1005 verwendet werden. Erforderlich ist eine stabilisierte Versorgung von 3VDC mit einer Strombereitstellung von mindestens 100mA. Die Stromversorgung muss mit einem 2,1mm/5,5mm (0,08"/0,219") Netzgerätestecker (innen negativ) abgeschlossen sein.

Das Gerät darf ausschließlich mit einem ITE UL eingetragenen, begrenzten Netzteil extern versorgt werden.

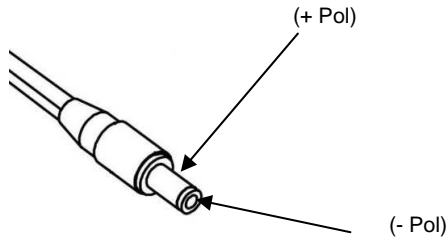

4.3 STROMMESSUNG



Lesen Sie die Sicherheitshinweise in dieser Anleitung, bevor Sie dieses Produkt verwenden.



Stellen Sie sicher, dass der zu messende Stromkreis strom- und spannungsfrei ist.

Verbinden Sie den Ausgang der Elektronik mit dem Eingang des Oszilloskopes oder anderem Datenaufzeichnungsgerät.




Der flexible Stromfühler ist nicht geeignet für Stromleiter mit einer Spannung größer als 1000 V.

Umschließen Sie mit dem flexiblen Messkopf den zu messenden Stromleiter und schließen Sie den Verschluss. Entfernen Sie den Verschluss von benachbarten Leitern. Versorgen Sie den zu messenden Kreis mit Strom.



Verwenden Sie immer geeignetes Zubehör zum Schutz des Körpers. Verwenden Sie den flexiblen Stromfühler nicht an blanken Leitern ohne entsprechend ausgelegte Schutzkleidung für Hochspannung zu tragen.

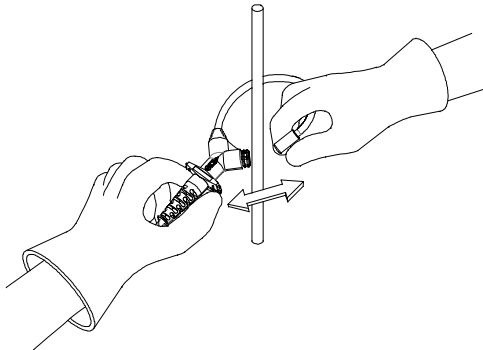

4.4 BEDIENUNG

Um das Gerät einzuschalten, stellen Sie den Drehschalter von der Stellung "OFF" (Aus) auf den gewünschten Messbereich. Falls der Wert des zu messenden Stromes nicht bekannt ist, wählen Sie zuerst den größten Messbereich und reduzieren in dann entsprechend.

4.5 BATTERIESTATUS

Der Zustand der Batterie wird über eine orange LED auf der Vorderseite des Elektronikgehäuses angezeigt. Diese LED blinkt einmal beim Einschalten. Die Leuchtdauer der LED verlängert sich bei abnehmender Batterielebensdauer. Ein durchgehendes Leuchten der LED weist auf einen niedrigen Batteriestand hin und die Batterien müssen ausgetauscht werden.

5. WARTUNG



Verwenden Sie die ACP 1000 oder ACP 1005 nicht, falls diese beschädigt sind.

Untersuchen Sie vor dem Einsatz immer das Elektronikgehäuse, das Verbindungskabel und den flexiblen Messkopf auf Beschädigungen.

Zur Vermeidung von elektrischem Schlag halten Sie die ACP FLEX sauber und frei von Verschmutzung der Oberfläche.

Verwenden Sie Isopropyl-Alkohol, um das Elektronikgehäuse und den Messkopf zu reinigen.

Stellen Sie sicher, dass vor Verwendung der flexible Messkopf, das Verbindungskabel und das Elektronikgehäuse trocken sind.

6. GARANTIE

Der Garantiezeitraum für Ihre ACP beträgt ein Jahr ab dem Kaufdatum gegen Material- oder Produktionsfehler. Fällt Ihr Gerät während der Garantiezeit aus, werden wir es nach unserer Wahl reparieren oder durch ein neues oder überarbeitetes Gerät ersetzen, sofern wir uns überzeugt haben, dass der Ausfall auf defektes Material oder mangelhafte Verarbeitung zurückzuführen ist. Damit im Rahmen der Garantiebedingungen ein Anspruch erhoben werden kann, sollte das Gerät kostenfrei übersandt und eine Fehlerbeschreibung beigelegt werden. Die Garantie erlischt, falls andere Batterien oder externe Stromversorgungen als spezifiziert, verwendet wurden.

Waren, die nach Angabe des Käufers Mängel aufweisen, können nicht Gegenstand eines Anspruchs wegen Folgeschäden, Verlust, Beschädigung oder Verursachung von Kosten gleich welcher Art sein, gleich ob sich der Anspruch direkt oder indirekt aus den angegebenen Mängeln ergibt. Ausgenommen wird der Fall, dass aufgrund von Nachlässigkeit des Verkäufers, Todesfälle oder Verletzungen von Personen eintreten.

Hinsichtlich Lebensdauer oder Verschleiß der gelieferten Ware besteht keine Vereinbarung und keine Garantie. Es wird auch keine Haftung dafür übernommen, dass sich die Ware für einen bestimmten Zweck oder zur Verwendung unter spezifischen Bedingungen eignet.

**GMC-I PROSyS
1 Potter Place
Skelmersdale
Lancashire
WN8 9PH
UNITED KINGDOM**

**Tel. +44 (0)1695 567280
Fax +44 (0)1695 567299
e-mail: sales@i-prosys.com**

www.i-prosys.com

Microflex ACP1000_ACP1005 German Rev 1.0

GMC-I  PROSYS

MICRO~flex
SONDAS DE CORRIENTE AC

ACP 1000
ACP 1005



Manual de instrucciones

Referencia

Nº de pedido

| | | |
|------------|-------------------------|------------|
| ACP 1000/2 | 50 mm (2") Sonda | P-06.600.6 |
| ACP 1000/3 | 70 mm (3") Sonda | P-06.600.7 |
| ACP 1000/4 | 100 mm (4") Sonda | P-06.600.8 |
| ACP 1005/2 | 50 mm (2") Sonda | P-06.600.9 |
| ACP 1005/3 | 70 mm (3") Sonda | P-06.601.0 |
| ACP 1005/4 | 100 mm (4") Sonda | P-06.601.1 |

¡Gracias por haber comprado este producto!
Por razones de seguridad y para obtener el máximo
rendimiento, lea atentamente este manual de
instrucciones.

Índice

| | |
|---------------------------------|----|
| 1. SEGURIDAD | 2 |
| 2. INTRODUCCIÓN | 4 |
| 3. ESPECIFICACIONES | 5 |
| 4. FUNCIONAMIENTO | 8 |
| 4.1 INSERTAR LAS BATERÍAS | 8 |
| 4.2 ALIMENTACIÓN EXTERNA | 9 |
| 4.3 CORRIENTE DE MEDIDA | 9 |
| 4.4 ACTIVAR LA SONDA | 10 |
| 4.5 ESTADO DE BATERÍAS | 10 |
| 5. MANTENIMIENTO | 11 |
| 6. GARANTÍA | 11 |



1. SEGURIDAD

El producto lleva los siguientes rótulos:



¡Atención! Consulte el manual.



Aislamiento doble/reforzado.



No utilizar el producto o mantener la debida distancia con la zona de impacto de conductores bajo TENSIÓN PELIGROSA sin protección adicional.

Se considera "protección adicional" la posibilidad de desconectar la tensión del conductor, o bien utilizar protección personal adecuada para trabajos bajo tensión peligrosa.



No eche nunca a la basura doméstica sino entregue el producto a un centro de reciclaje autorizado.



Certificado de conformidad con las normas europeas aplicables.



Componente registrado por el organismo Underwriters' Laboratory Inc..



Antes de utilizar el producto, lea atentamente todas las instrucciones incluidas en este manual.


Con el fin de evitar choques eléctricos, respete las siguientes instrucciones:

- Preste la debida atención durante la instalación y el uso del producto. Los circuitos objetos de medida pueden estar bajo tensión/corriente peligrosa.
- Únicamente pueden manejar el producto las personas cualificadas, respetando las normas de seguridad aplicables.
- Utilice la protección personal requerida (ropa y guantes de protección).
- No monte nunca el producto en conductores bajo tensión.
- Antes de conectar la cabeza de medida flexible, desconecte la tensión en el circuito objeto de prueba. Antes de utilizar el producto, compruebe el perfecto estado técnico de la unidad electrónica, del cable de conexión y de la sonda .
- No utilice nunca el producto si presenta algún daño.
- Antes de montar la cabeza de medida flexible, conecte la unidad electrónica con la unidad de visualización.
- Antes de cambiar las baterías, desconecte la cabeza de medida del conductor.
- No conecte ni desconecte la fuente de alimentación externa con la cabeza de medida montada en el conductor.
- No conecte nunca la salida con equipos que funcionan con una tensión de puesta a tierra superior a 30 voltios.
- Utilice siempre la protección personal adecuada a la hora de realizar trabajos en instalaciones con componentes que llevan tensión peligrosa.
- Cualquier uso indebido puede perjudicar la seguridad en el trabajo con el producto.

2. INTRODUCCIÓN

Las sondas de corriente AC trifásica ACP 1000 y ACP 1005 funciona según el principio de la bobina de Rogowski. En combinación con un osciloscopio, registrador o datalogger, se pueden medir corrientes AC en los rango de 1000.

Gracias a la flexibilidad, la sonda permite medir la corriente en conductores difícilmente accesibles por medio de la salida múltiple AC de 1V, proporcional a la corriente a medir. Están disponibles tres rangos de medida, ajustables con ayuda del robusto selector rotativo.

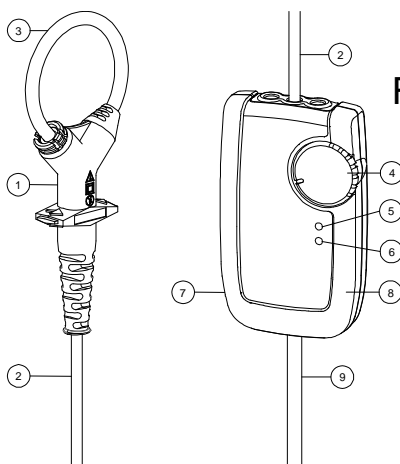

1. Acoplamiento de la sonda
2. Cable de salida de la sonda
3. Sonda de corriente flexible
4. Selector ON / rango de medida
5. LED rojo – sobrecarga
6. LED color naranja – bajo nivel de carga de la batería
7. Entrada de alimentación externa (ACP 1005)
8. Carcasa
9. Cable de salida

3. ESPECIFICACIONES

| | |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rangos de medida | 10A / 100A / 1000A AC |
| Sensibilidad / salida | 100mV / 10mV / 1mV per A (conexión AC) |
| Precisión (45-65Hz) | $\pm 1\%$ del valor de medida $\pm 0,1A$ rangos 10/100A $\pm 1\%$ del valor de medida $\pm 1A$ rangos 1000A |
| Mínima carga | 100k Ω , para alcanzar la precisión indicada |
| Rango de frecuencias | ACP 1000 de 20Hz a 20kHz (-2dB) ACP 1005 de 20Hz a 100kHz (-2dB) |
| Fase (45-65Hz) | $<\pm 1^\circ$ |
| Sensibilidad / posición | $\pm 2.5\%$ del valor de medida |
| Campo externo | $\pm 0.25\%$ del rango con cable, >200mm (8") de la sonda |
| Interferencias ACP1000 | 0.08A (10A/100A/1000A range) |
| Interferencias ACP1005 | 0.03A / 0.075A / 0.075A (10A/100A/1000A range) |
| Coefficiente temperatura | $\pm 0,15\%$ del valor de medida/ $^\circ C$ |
| Alimentación (ACP 1005) | dos baterías alcalinas AA MN1500 LR6 o bien fuente de alimentación externa (+3V/100mA) |
| Vida útil baterías | ACP 1000 típicamente 1000 horas ACP 1005 típicamente 150 horas |
| Alimentación externa | con mini-conector de 2,1mm (0.08") |
| Estado de bajo nivel | se indica por medio del LED color naranja |
| Estado de sobrecarga | se indica por medio del LED color rojo |

Carcasa

| | |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Material | ARNITE, UL94 V0 |
| Clase de protección | IP40 (not certified by UL) |
| Dimensiones | 110 (long.) x 65 (ancho) x 23 (prof) mm |
| Conexión salida | cable coax de 0,5m, con terminal BNC macho seguro cable coax de 0,5m, con terminal 4mm macho seguro |

Sonda

| | |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Diámetros de abertura de sonda | 50 mm (2"), doble aislamiento 70 mm (3"), doble aislamiento 100mm (4"), doble aislamiento |
| Diámetro de cable de sonda | 6 mm (0.24 inches), nominal |
| Cable de salida | 2m (78.7inches), sonda a integrador |
| Material | Alcryn, ARNITE, SANTOPRENE |
| Clase de protección | IP50 (not certified by UL) |

Características generales

| | |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Temp. de servicio | de -20°C a +65°C (-4°F a +149°F) |
| Temp. de almacenaje | de -40°C a +75°C (-40°F a +167°F) |
| Humedad/servicio | del 15% al 85% (evitar condensación) |
| Normas de seguridad | EN 61010-1:2001 EN 61010-031:2002 +A1 :2008 EN 61010-2-032:2002 |
| CEM | EN 61326-2-2:2006 |


1000 V_{RMS}, clase III, 600 V_{RMS}, clase IV, nivel de contaminación 2 (sonda e integrador)

Máxima tensión salida - tierra: 30V


Se cumplen los requerimientos ROHS y WEEE

Ideal para el servicio permanente

ACP 1000 I * f De-rating Curve

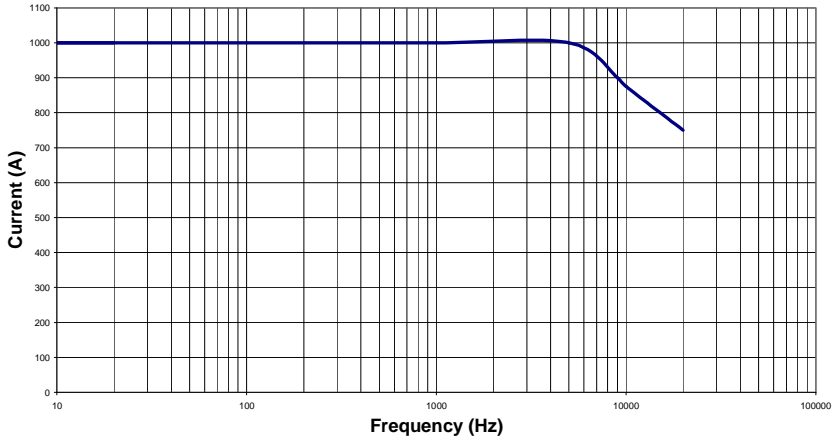

ACP 1005 I * f De-rating Curve

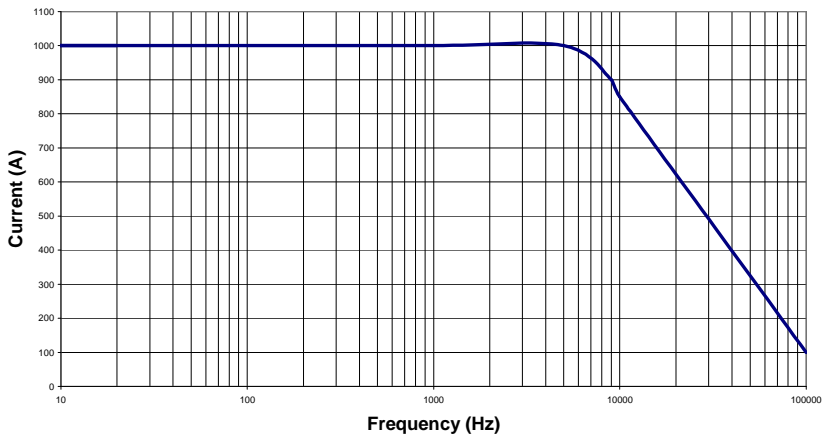

4. FUNCIONAMIENTO

4.1 INSERTAR LAS BATERÍAS



Antes de reemplazar las baterías, desconecte siempre la cabeza de media flexible del conductor objeto de prueba y la unidad de visualización.

No encienda nunca la sonda sin colocar la tapa del compartimiento de baterías.

Las sondas ACP 1000 y ACP 1005 requieren dos baterías alcalinas tipo AA MN1500 LR6. El compartimiento de baterías se encuentra en la cara posterior de la unidad electrónica.

El estado de carga de las baterías se señala por medio del LED de color naranja. Este LED se ilumina brevemente al encender la unidad. El tiempo de iluminación del LED se prolonga en la medida en que vaya bajando el nivel de carga de las baterías hasta permanecer iluminado para señalar la necesidad de reemplazar las mismas.


Si es de suponer que las baterías se hayan descargados, o bien parpadeando el LED indicador del estado de batería baja, proceda de la siguiente manera:

1. Desconecte los circuitos de alimentación y medida.
2. Coloque el selector de la sonda en la posición de OFF.
3. Aleje la sonda flexible del conductor objeto de prueba. Desconecte la unidad de visualización.
4. Gire 1/4 vuelta el tornillo de la tapa del compartimiento de baterías, hasta que quede alineado con el símbolo de desbloqueo y desmonte la tapa.
5. Introduzca las nuevas baterías.
6. Monte la tapa del compartimiento de baterías y vuelva a fijar el tornillo, comprobando que quede alineado con el símbolo de bloqueo.

4.2 ALIMENTACIÓN EXTERNA

Las sondas ACP 1005 también funciona con una fuente de alimentación externa (opción) que ofrece un suministro fiable de 3VDC con una mínima corriente de salida de 100mA, así como un conector de 2,1mm / 5,5mm (0.08"/0.219") (centro negativo).

Esta unidad únicamente se puede alimentar por medio de una fuente de tensión con certificado UL (ITE).

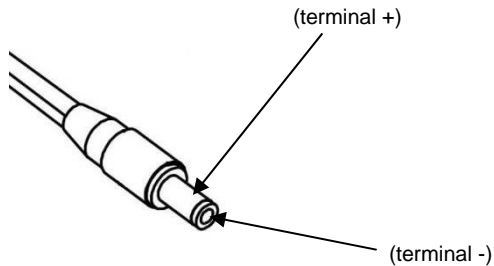

4.3 CORRIENTE DE MEDIDA



Antes de utilizar el producto, lea atentamente las instrucciones de seguridad incluidas en este manual.



Desconecte la alimentación del conductor objeto de prueba. Conecte la salida de la unidad electrónica con la entrada de un osciloscopio u otra unidad de registro de datos.




No se puede utilizar la sonda flexible para medidas en conductores con una tensión superior a 1000V.

Enrolle la sonda flexible en el conductor objeto de prueba y cierre el acoplamiento. Aplique tensión en el circuito objeto de prueba. Aleje el acoplamiento de conductores adjuntos.



Utilice siempre la protección personal adecuada. No utilice nunca la sonda flexible para medidas en conductores desprotegidos sin utilizar protección personal para trabajos bajo tensión peligrosa.

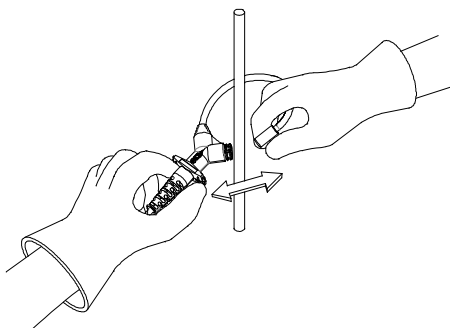

4.4 ACTIVAR LA Sonda

Para activar la sonda, gire el selector desde la posición de OFF a la posición del rango de medida deseado. En caso de dudas, seleccione primeramente el mayor rango para luego ajustar el rango adecuado.

4.5 ESTADO DE BATERÍAS

El estado de carga de las baterías se señala por medio del LED de color naranja en la cara frontal del integrador. Este LED se ilumina brevemente al encender la unidad. El tiempo de iluminación del LED se prolonga en la medida en que vaya bajando el nivel de carga de las baterías hasta permanecer iluminado para señalar la necesidad de reemplazar las mismas.

5. MANTENIMIENTO



No utilice nunca las sondas ACP 1000 y ACP 1005 si presenta algún daño.

Antes de utilizar el producto, compruebe el perfecto estado técnico del integrador, del cable de conexión y de la sonda .

Para evitar choques eléctricos, mantenga limpia la superficie de la sonda.

Limpie la unidad electrónica y la sonda con alcohol isopropílico.

Antes de utilizar la sonda, compruebe que se hayan secado por completo la sonda, el cable de conexión y la carcasa de la unidad electrónica.

6. GARANTÍA

Se concede una garantía de un año a partir de la fecha de compra que cubre defectos de material y fabricación. En caso de fallar el producto dentro del plazo de garantía indicado debido a un defecto de material o fabricación, nos reservamos el derecho de reparar o entregar otro producto nuevo o renovado idéntico. Para hacer uso del derecho a garantía, entréguenos el producto defectuoso porte pagado con una descripción del fallo. No se podrá presentar ninguna reclamación ante el fabricante por los defectos que se desprendan del uso de baterías o fuentes de alimentación externos no autorizados por el fabricante.

Con excepción de los daños personales y hasta la muerte de personas por negligencia del vendedor, los productos que declara defectuosos sin prueba adecuada el cliente no serán en ningún caso objeto de derecho a reclamaciones por daños personales o materiales, pérdidas u otros gastos excepcionales, independientemente de su naturaleza.

No se concederá ninguna garantía explícita ni implícita con respecto a la vida útil, el desgaste o la idoneidad del producto para fines determinados o condiciones de servicio específicos, independientemente de sí hubieran declarados o no en el pedido.

**GMC-I PROSyS
1 Potter Place
Skelmersdale
Lancashire
WN8 9PH
UNITED KINGDOM**

**Tel. +44 (0)1695 567280
Fax +44 (0)1695 567299
e-mail: sales@i-prosys.com**

www.i-prosys.com

Microflex ACP1000_ACP1005 Spanish Rev 1.0

GMC-I  PROSYS

MICRO~flex
SONDA AMPEROMETRICA AC

ACP 1000
ACP 1005



Istruzioni per l'uso

Riferimento Ordine

N° ordine

| | | |
|------------|-------------------------|------------|
| ACP 1000/2 | 50 mm (2") Sonda | P-06.600.6 |
| ACP 1000/3 | 70 mm (3") Sonda | P-06.600.7 |
| ACP 1000/4 | 100 mm (4") Sonda | P-06.600.8 |
| ACP 1005/2 | 50 mm (2") Sonda | P-06.600.9 |
| ACP 1005/3 | 70 mm (3") Sonda | P-06.601.0 |
| ACP 1005/4 | 100 mm (4") Sonda | P-06.601.1 |

Grazie per aver scelto questo prodotto.
Per motivi di sicurezza e per l'uso ottimale di questo strumento si raccomanda di leggere attentamente le presenti istruzioni operative.

Indice

| | |
|----------------------------------------|----|
| 1. SICUREZZA | 2 |
| 2. INTRODUZIONE | 4 |
| 3. SPECIFICHE TECNICHE..... | 5 |
| 4. USO | 8 |
| 4.1 INSTALLAZIONE DELLE BATTERIE | 8 |
| 4.2 ALIMENTAZIONE ESTERNA | 9 |
| 4.3 MISURA DI CORRENTE | 9 |
| 4.4 ATTIVAZIONE | 10 |
| 4.5 STATO BATTERIE..... | 10 |
| 5. MANUTENZIONE..... | 11 |
| 6. GARANZIA..... | 11 |



1. SICUREZZA

Simboli presenti sugli strumenti:



Attenzione! Consultare il manuale!



Isolamento doppio/rinforzato



Non applicare o rimuovere lo strumento da parti ATTIVE PERICOLOSE senza mezzi di protezione supplementari. I “mezzi di protezione addizionali” possono consistere nel mettere fuori tensione il circuito o nell’indossare indumenti di protezione adatti per il lavoro su impianti ad alta tensione.



Non smaltire il prodotto con i normali rifiuti domestici. Contattare un servizio di riciclaggio qualificato per lo smaltimento.



Conforme alle pertinenti norme europee



Componente riconosciuto da Underwriters’ Laboratory Inc.



Leggere attentamente le istruzioni prima di usare il prodotto.

Per evitare scosse elettriche:

- Procedere con cautela durante l'installazione e l'uso del prodotto; nel circuito in esame possono essere presenti tensioni e correnti elevate.
- Il presente prodotto deve essere usato solo da personale qualificato, osservando le opportune precauzioni di sicurezza.
- Indossare indumenti e guanti di protezione quando previsto.
- Non installare il presente prodotto su conduttori in tensione.
- Mettere sempre fuori tensione il circuito in esame prima di applicare la testa di misura flessibile. Prima dell'uso, verificare sempre che l'unità elettronica, il cavo di collegamento e la testa flessibile non siano danneggiati.
- Non usare il presente prodotto se danneggiato.
- Collegare sempre l'unità elettronica al dispositivo di visualizzazione, prima di applicare la testa di misura flessibile.
- Non sostituire le batterie mentre la testa di misura è applicata al conduttore.
- Non collegare o scollegare l'alimentatore esterno mentre la testa di misura è applicata al conduttore.
- Non collegare mai l'uscita a un altro dispositivo con tensione di modo comune, rispetto a terra, maggiore a 30 Volt.
- Indossare sempre indumenti e guanti di protezione quando ci sono parti attive pericolose nell'impianto dove si effettua la misurazione.
- Se la sonda viene utilizzata in un modo diverso da quanto specificato dal produttore, può essere compromessa la protezione garantita dallo strumento.
- Cualquier uso indebido puede perjudicar la seguridad en el trabajo con el producto.

2. INTRODUZIONE

Lo strumento ACP 1000 / ACP 1005 è una sonda amperometrica basata sul principio di Rogowski. Le sonde possono essere utilizzate per misurare correnti AC rispettivamente fino a 1000A , quando usate con oscilloscopi, registratori o data logger. La testa flessibile permette di effettuare misure anche su conduttori difficilmente accessibili.

Lo strumento fornisce una tensione di uscita proporzionale alla corrente misurata (1V corrispondenti al valore di fondo scala) con tre portate selezionabili tramite un robusto selettore rotativo.

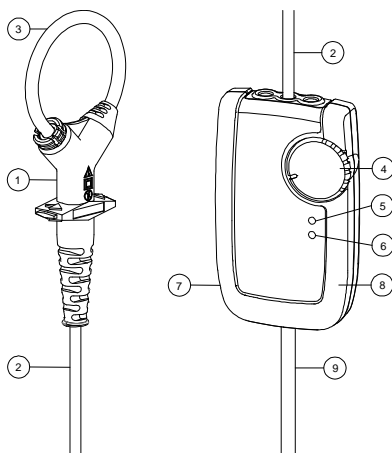


Fig 1

1. Acoplamiento de la sonda
2. Cable de salida de la sonda
3. Sonda de corriente flexible
4. Selector ON / rango de medida
5. LED rojo – sobrecarga
6. LED color naranja – bajo nivel de carga de la batería
7. Entrada de alimentación externa (ACP 1005)
8. Carcasa
9. Cable de salida

3. SPECIFICHE TECNICHE

| | |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Portate amperom. | 10A / 100A / 1000A AC |
| Sensibilità in uscita | 100mV / 10mV / 1mV per A (accoppiamento in AC) |
| Accuratezza (45-65Hz) | $\pm 1\%$ della lettura $\pm 0,1A$ portate 10/100A $\pm 1\%$ della lettura $\pm 1A$ portata 1000A |
| Carico minimo | 100k Ω per l'accuratezza specificata |
| Gamma di frequenza | ACP 1000 20Hz ... 20kHz (-2dB) ACP 1005 20Hz.... 100kHz (-2dB) |
| Errore di fase (45-65Hz) | $<\pm 1^\circ$ |
| Sensib. alla posizione | $\pm 2.5\%$ della lettura |
| Campo esterno | $\pm 0.25\%$ della portata con cavo $>200\text{mm}$ (8") dalla testa |
| Rumore (ACP 1000) | 0.08A (10A/100A/1000A range) |
| Rumore (ACP 1005) | 0.03A / 0.075A / 0.075A (10A/100A/1000A range) |
| Coef. di temperatura | $\pm 0,15\%$ della lettura / $^\circ\text{C}$ |
| Alimentazione (ACP 1005) | 2 batterie alcaline tipo AA MN1500 LR6 oppure alimentatore esterno (+3V/100mA) |
| Autonomia | ACP 1000 1000 ore tipicamente ACP 1005 150 ore tipicamente |
| Alimentazione esterna | tramite mini-connettore da 2,1mm (0,08") |
| Batteria scarica | segnalato tramite LED arancione |
| Sovraccarico | segnalato tramite LED rosso |
| Involucro | |
| Materiale | ARNITE, UL94 V0 |
| Grado di protezione | IP40 (not certified by UL) |
| Dimensioni | 110 (lung.) x 65 (largh.) x 23 (prof.) mm |
| Collegamento in uscita | cavo coassiale da 0,5m con connettore maschio di sicurezza BNC o 4mm |

Testa di misura

| | |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sonda di apertura diametri | 50 mm (2"), a doppio isolamento 70 mm (3"), a doppio isolamento 100 mm (4"), a doppio isolamento |
| Cavo della sonda di diametro | 6mm (0,24 pollici), nominale |
| Cavo di uscita | 2m (78,7 pollici), dalla testa allo strumento |
| Materiale | Alcryn, ARNITE, SANTOPRENE |
| Grado di protezione | IP50 (not certified by UL) |

Caratteristiche generali

| | |
|-----------------------|------------------------------------|
| Temp. funzionamento | -20°C ... +65°C (-4°F ... +149°F) |
| Temp. stoccaggio | -40°C ... +75°C (-40°F ... +167°F) |
| Umidità funzionamento | 15% ... +85% (senza condensa) |

| | |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Norme di sicurezza | EN 61010-1:2001 EN 61010-031:2002 +A1 :2008 EN 61010-2-032:2002 |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------|

| | |
|-----|-------------------|
| EMC | EN 61326-2-2:2006 |
|-----|-------------------|


1000 V_{RMS}, categoria III, 600 V_{RMS}, categoria IV, gradi di inquinamento 2
(testa e strumento)

30V max. tra uscita e terra


Conforme alle direttive ROHS e WEEE

Previsto per uso continuo

ACP 1000 I * f De-rating Curve

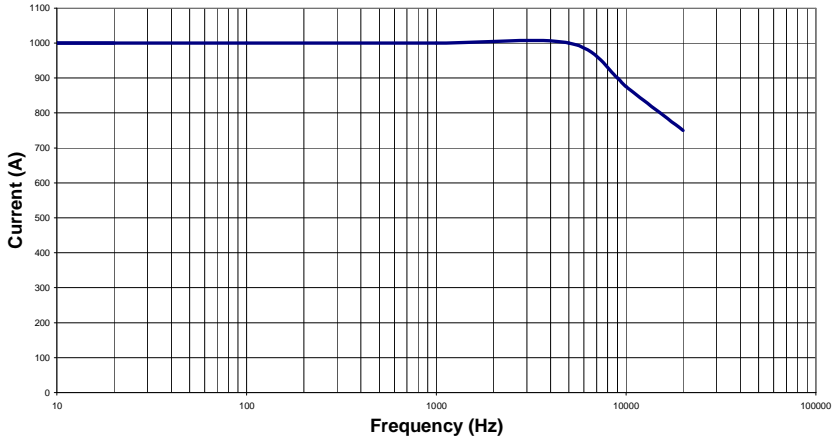

ACP 1005 I * f De-rating Curve

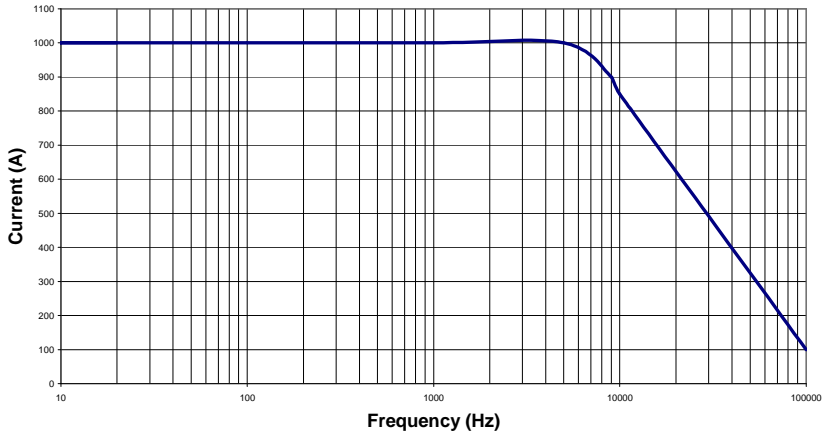

4. USO

4.1 INSTALLAZIONE DELLE BATTERIE



Non sostituire le batterie mentre la testa flessibile è applicata al conduttore in esame o quando l'uscita è collegata a un dispositivo di visualizzazione.

Non utilizzare lo strumento se il coperchio del vano batterie non è chiuso correttamente.

L'ACP 1000 e ACP 1005 funziona con due batterie alcaline tipo AA MN1500 LR6. Il vano batterie è accessibile dalla parte posteriore dello strumento.

Lo stato di batteria viene segnalato dal LED arancione sul frontale dello strumento. All'accensione dello strumento il LED lampeggia una volta. La durata del tempo in cui il LED resta acceso aumenta man mano che le batterie si scaricano. Il LED permanentemente acceso segnala che le batterie sono scariche e devono essere sostituite.


Quando si sospetta che le batterie siano scariche o se lampeggia il LED, procedere nel modo seguente:

1. Interrompere l'alimentazione elettrica dello strumento e dei circuiti in esame.
2. Portare il selettore dello strumento in posizione "OFF".
3. Togliere la testina flessibile dal conduttore del circuito in esame. Scollegare il cavo di uscita dall'unità di visualizzazione.
4. Svitare di 1/4 giro la vite di fissaggio finché è allineata con il simbolo di sblocco. Rimuovere il coperchio del vano batterie.
5. Inserire le nuove batterie nel portabatterie.
6. Riposizionare il coperchio del vano batterie e riavvitare la vite di fissaggio finché è allineata con il simbolo di blocco.

4.2 ALIMENTAZIONE ESTERNA

L'alimentatore esterno per lo strumento ACP 1005 alimentazione stabilizzata 3VDC con corrente di uscita non inferiore a 100mA. Il cavo di alimentazione deve terminare con un connettore da 2,1mm/5,5mm (0,08"/0,219") (centro negativo).

Questa unità deve essere alimentata solo da un alimentatore esterno limitato listato de UL (ITE).

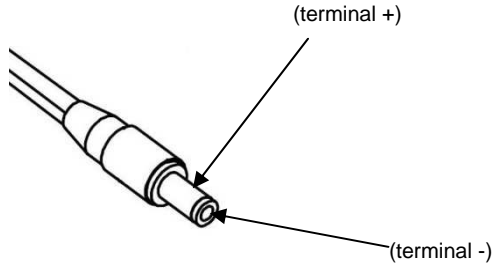

4.3 MISURA DI CORRENTE



Leggere attentamente le istruzioni di sicurezza prima di usare lo strumento.



Assicurarsi che il conduttore in esame sia fuori tensione.

Collegare l'uscita dello strumento all'ingresso di un oscilloscopio o di un altro strumento registratore.




La testa di misura flessibile NON è adatta per l'uso sui conduttori con tensione superiore a 1000 V.

Avvolgere il conduttore in esame con la testa flessibile e chiudere il giunto. Attivare l'alimentazione del circuito in esame. Posizionare il giunto lontano dai conduttori.



Usare sempre dispositivi di protezione individuale adatti. Non utilizzare la testa flessibile per misure su conduttori nudi senza indossare indumenti idonei al lavoro su impianti ad alta tensione.

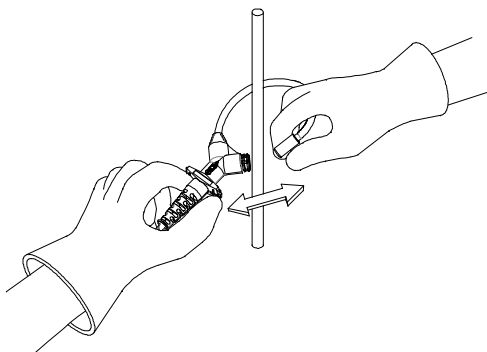

4.4 ATTIVAZIONE

Per attivare lo strumento, portare il selettore dalla posizione “off” sulla portata amperometrica richiesta. Se il valore della corrente da misurare è sconosciuto, selezionare prima la portata più alta e scendere poi gradualmente.

4.5 STATO BATTERIE

Lo stato di batteria viene segnalato da un LED arancione sul frontale dello strumento. All'accensione dello strumento il LED lampeggia una volta. La durata del tempo in cui il LED resta acceso aumenta man mano che le batterie si scaricano. Il LED permanentemente acceso segnala che le batterie sono scariche e devono essere sostituite.

5 MANUTENZIONE



Non usare il ACP 1000 o ACP 1005 se danneggiato.

Prima dell'uso, verificare sempre che l'unità elettronica, il cavo di collegamento e la sonda flessibile non siano danneggiati.

Per evitare scosse elettriche, tenere la sonda sempre pulita e libera da contaminazioni superficiali.

Per la pulizia dello strumento e della testa di misura usare alcol isopropilico.

Prima dell'uso assicurarsi che la testina flessibile, il cavo di collegamento e l'involucro dell'unità elettronica siano completamente asciutti.

6 GARANZIA

La vostra sonda amperometrica gode di una garanzia di un anno dalla data di acquisto per difetti di materiale o lavorazione. In caso di malfunzionamento dello strumento durante il periodo di garanzia provvederemo a nostra discrezione a ripararlo o a sostituirlo con uno nuovo o revisionato, sempreché che il malfunzionamento sia effettivamente da attribuire a un difetto di materiale o lavorazione. Per avvalersi della garanzia, è necessario spedirci lo strumento, con spese postali a carico del mittente, accompagnato da una descrizione del difetto. L'impiego di batterie o alimentatori esterni diversi da quanto specificato fa decadere la garanzia.

Le merci che l'acquirente presume siano difettose non potranno dar luogo ad alcuna richiesta di indennizzo per lesioni fisiche, perdite, danni o altre spese comunque sostenute derivanti direttamente o indirettamente da tali presunti difetti, salvo in caso di decesso o lesioni fisiche causate per colpa del venditore.

Non si specifica alcuna condizione né garanzia, espressa o implicita, relativa alla durata o all'usura dei prodotti forniti o alla loro idoneità a un determinato scopo o all'uso in condizioni specifiche, anche se tale scopo o tali condizioni siano stati resi noti al venditore.

**GMC-I PROSyS
1 Potter Place
Skelmersdale
Lancashire
WN8 9PH
UNITED KINGDOM**

**Tel. +44 (0)1695 567280
Fax +44 (0)1695 567299
e-mail: sales@i-prosys.com**

www.i-prosys.com

Microflex ACP1000_ACP1005 Italian Rev 1.0

ACP1000_ACP1005 MM Rev 1.0